


改善箇所説明図



中間軸部アッセンブリ

ベアリング(1台2ヶ使用)

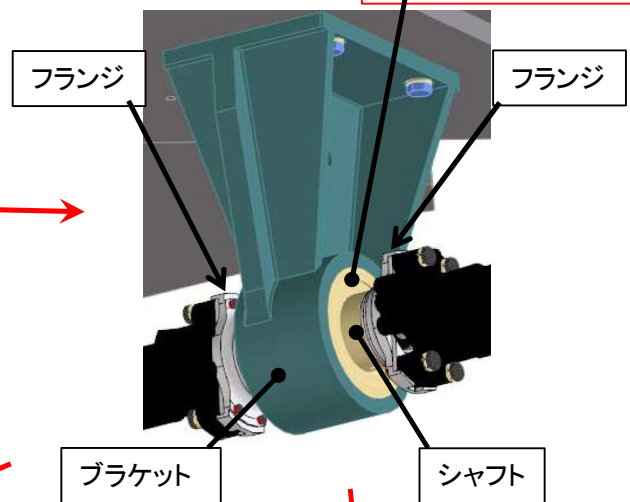


改善前



改善前ベアリング異品
給油穴有
基準不適合発生箇所

改善後

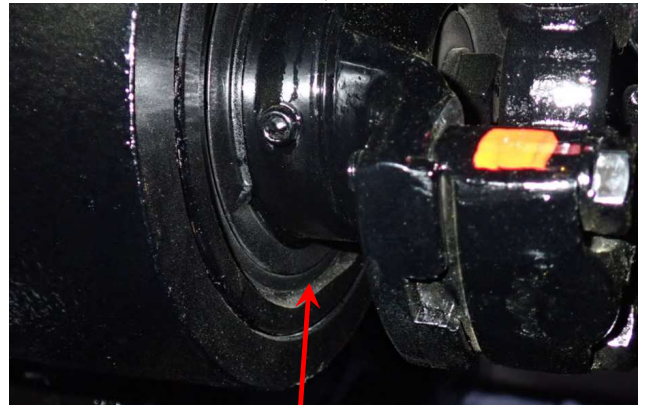

改善後ベアリング正規品
給油穴無

基準不適合発生箇所

ロータリ除雪自動車のエンジンと変速機間にある中間軸部において、製造管理が不適切なため、異品のベアリングが組付けられているものがある。そのため、ベアリングの給油穴からグリスが漏れて潤滑不足となり、そのまま使用を続けると異常に摩耗し、最悪の場合、ベアリングが破損して走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、中間軸部のアッセンブリを正規品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：ベアリングの形状で判断できるため特別な識別表示は行わない。